



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۶۶۲۱-۱

تجدید نظر اول

۱۳۹۳

**INSO**

**6621-1**

**1st. Revision**

**2015**

پلاستیک‌ها- تعیین خواص کششی-

قسمت ۱: اصول کلی

**Plastics – Determination of tensile  
properties- Part 1:General principles**

**ICS: 83.080.01**

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است. تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادات در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### "پلاستیک‌ها- تعیین خواص کششی - قسمت ۱: اصول کلی"

#### (تجدید نظر اول)

#### رئیس:

میرمحمدصادقی، گیتی  
(دکتری مهندسی پلیمر)

#### سمت و/یا نمایندگی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

#### دبیر:

حساسی، بیتا  
(لیسانس مهندسی مواد)

اداره کل استاندارد زنجان

#### اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اسلامی، شهرام  
(فوق لیسانس طراحی رئاكتور)

شرکت مهندسين مشاور آريا پک

آهني، حميرا  
(فوق لیسانس شیمی آلی)

اداره کل استاندارد زنجان

حاجی‌داداشی، معصومه  
(لیسانس مهندسی شیمی)

آزمایشگاه دقت آزمون بسپار

رستمخانی، محمدرضا  
(لیسانس مهندسی شیمی)

اداره کل استاندارد زنجان

طلوعی، شهره  
(فوق لیسانس مهندسی پلیمر)

سازمان ملی استاندارد

کارگرزاده، داوود  
(فوق لیسانس مهندسی کشاورزی)

اداره کل استاندارد زنجان

محمدي، منصور  
(لیسانس مهندسی شیمی)

شرکت پوشینه پلاستیک

## فهرست مندرجات

| صفحه | عنوان                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------|
| أ    | آشنایی با سازمان ملی استاندارد                            |
| ب    | کمیسیون فنی تدوین استاندارد                               |
| ث    | پیش‌گفتار                                                 |
| ۱    | ۱ هدف و دامنه کاربرد                                      |
| ۱    | ۲ مراجع الزامی                                            |
| ۲    | ۳ اصطلاحات و تعاریف                                       |
| ۸    | ۴ اساس کار و روش‌ها                                       |
| ۹    | ۵ تجهیزات                                                 |
| ۱۳   | ۶ آزمون‌ها                                                |
| ۱۵   | ۷ تعداد آزمون‌ها                                          |
| ۱۵   | ۸ تثبیت شرایط آزمون                                       |
| ۱۵   | ۹ روش انجام آزمون                                         |
| ۱۸   | ۱۰ محاسبات                                                |
| ۲۱   | ۱۱ دقت                                                    |
| ۲۱   | ۱۲ گزارش آزمون                                            |
| ۲۳   | پیوست الف (اطلاعاتی) تعیین کرنش در تسلیم                  |
| ۲۶   | پیوست ب (اطلاعاتی) درستی طول سنج برای تعیین نسبت پوواسون  |
| ۲۷   | پیوست پ (الزامی) الزامات کالیبراسیون برای تعیین مدول کششی |
| ۲۹   | کتاب‌نامه                                                 |

## پیش‌گفتار

استاندارد " پلاستیک‌ها- تعیین خواص کششی- قسمت ۱: اصول کلی " نخستین بار در سال ۱۳۸۲ تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد و تأیید کمیسیون های مربوطه برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یک هزار و سیصد و بیست و پنجمین کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ ۹۳/۱۱/۲۸ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۲۱ : سال ۱۳۸۲ می‌شود.

منبع و مآخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 527-1 2012, Plastics – Determination of tensile properties- Part 1:General principles

## پلاستیک‌ها- تعیین خواص کششی - قسمت ۱: اصول کلی

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول کلی برای ویژگی‌های کششی پلاستیک‌ها و کامپوزیت‌های (مواد مرکب) پلاستیکی تحت شرایط معین است. در این استاندارد چندین نوع متفاوت از آزمون متناوب با انواع مختلف مواد مشخص شده که جزئیات آن در قسمت‌های بعدی این استاندارد آورده شده است.

۱-۱ این استاندارد برای بررسی رفتار کششی آزمون‌ها و تعیین استحکام و مدول<sup>۱</sup> کششی و سایر مشخصه‌های مرتبط با خواص کششی پلاستیک‌ها تحت شرایط معین کاربرد دارد.

۲-۱ روش‌ها برای بررسی رفتار کششی آزمون‌ها و برای تعیین استحکام کششی، مدول کششی و سایر جنبه‌های کششی ارتباط بین تنش/کرنش تحت شرایط مشخص به کار می‌رود.

۳-۱ روش‌های انتخابی برای مواد مشروحه زیر مناسب می‌باشند:

- پلاستیک‌های گرمانرم<sup>۲</sup> سخت و نیمه سخت (به ترتیب به بندهای ۳-۱۲ و ۳-۱۳ مراجعه نمایید) که از روش‌های قالب‌گیری، روزن‌رانی<sup>۳</sup> و ریخته‌گری<sup>۴</sup> ساخته شده‌اند شامل ترکیبات پر شده و تقویت شده به علاوه انواع پرنشده. ورق‌ها و فیلم‌های گرمانرم سخت و نیمه سخت؛

- پلاستیک‌های گرماسخت<sup>۵</sup> قالب‌گیری شده سخت و نیمه سخت که، شامل ترکیبات پر شده و تقویت شده. ورق‌های گرماسخت، سخت و نیمه سخت به صورت چندلایه<sup>۶</sup>؛

- ترکیبات گرماسخت و گرمانرم چند سازه‌ای که به صورت یک جهت یا غیر یک جهت با الیافی به شکل حصیری، بافت تار و پودی، بافته شده، الیاف رشته‌ای خرد شده، تقویت کننده‌های هیبریدی و ترکیبات آن، الیاف نیم‌تاب و آسیاب شده، ورقه‌های ساخته شده از مواد ازپیش آغشته شده،

- پلیمرهای کریستال مایع گرما نرم<sup>۷</sup>.

این روش‌ها معمولاً برای فوم‌های سخت یا فوم‌های مورد استفاده در ساختارهای ساندویچی کاربرد ندارد. برای فوم‌های سخت به استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۳۰ مراجعه نمایید.

### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

---

1 - Modulus  
2 - Thermoplastic  
3- Extrusion  
4 - Cast materials  
5- Thermoset  
6- Laminate  
7 - Liquid crystal polymers

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آن ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۱۷: سال ۱۳۸۷، پلاستیک ها-شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۴۰: سال ۱۳۷۰، تعبیر آماری نتیجه های آزمون برآورد میانگین فاصله اطمینان

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۸۷۶۸-۱: سال ۱۳۸۵، هوا فضا-موادفلزی-تصدیق دستگاههای آزمون یک محوری ایستاء-قسمت اول-دستگاههای آزمون نیروهای کشش/فشار-تصدیق و کالیبراسیون سامانه اندازه گیری نیرو

۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۳۸۴: سال ۱۳۸۶، پلاستیک ها-اندازه گیری ابعاد طولی نمونه های آزمون

۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۸۱: سال ۱۳۸۹، پلاستیک ها-آزمون ها

۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۵۷: سال ۱۳۹۰، لاستیک -روش کار عمومی آماده سازی و تثبیت شرایط آزمون ها برای روشهای آزمون فیزیکی

2-7 ISO 9513, Metallic materials – Calibration of extensometers used in uniaxial testing

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر کاربرد دارد:

۱-۳

طول اولیه<sup>۱</sup>

$L_0$

فاصله اولیه بین خطوط نشانه در بخش مرکزی آزمون

یادآوری ۱- مقادیر برحسب میلی متر بیان می شود.

یادآوری ۲- مقادیر طول اولیه که برای انواع آزمون در قسمت های مختلف این استاندارد مشخص شده، نشان دهنده حداکثر طول اولیه است.

۲-۳

ضخامت<sup>۲</sup>

$h$

بعد اولیه کوچکتر از سطح مقطع مستطیل شکل در بخش مرکزی آزمون

---

1 - Gauge length

2 - Thickness

یادآوری - مقادیر برحسب میلی متر بیان می شود.

۳-۳

عرض<sup>۱</sup>

$b$

بعد اولیه بزرگتر از سطح مقطع مستطیل در بخش مرکزی آزمون

یادآوری - مقادیر برحسب میلی متر بیان می شود.

۴-۳

سطح مقطع<sup>۲</sup>

$A$

حاصل ضرب ضخامت در عرض آزمون  $A=bh$  ،

یادآوری - مقادیر برحسب میلی متر مربع بیان می شود.

۵-۳

سرعت آزمون<sup>۳</sup>

$v$

سرعت دورشدن فک های گیره

یادآوری - مقادیر برحسب میلی متر بر دقیقه بیان می شود.

۶-۳

تنش<sup>۴</sup>

$\sigma$

نیروی عمود بر واحد سطح مقطع اصلی (اولیه) در طول اولیه

یادآوری ۱- مقادیر برحسب مگا پاسکال بیان می شود.

یادآوری ۲- به منظور تمایز با تنش حقیقی<sup>۵</sup> که به سطح مقطع واقعی آزمون اعمال می شود، این تنش را بیشتر اوقات "تنش مهندسی"<sup>۶</sup> می نامند.

۱-۶-۳

تنش در تسلیم<sup>۷</sup>

$\sigma_y$

تنش در کرنش تسلیم

---

1 - Width

2 - Cross section

3- Test speed

4 - stress

5- True stress

6- Engineering stress

7 - stress at yield

یادآوری ۱- مقادیر برحسب مگا پاسکال بیان می شود.

یادآوری ۲- ممکن است از بیشینه تنش قابل دستیابی در آزمون کمتر باشد (منحنی های b و c در شکل ۱ را ببینید).

۳-۶-۲

استحکام<sup>۱</sup>

$\sigma_m$

بیشترین تنش در اولین محل مشاهده شده در طی آزمون کشش

یادآوری ۱- مقادیر برحسب مگا پاسکال بیان می شود.

یادآوری ۲- همچنین ممکن است در جاییکه آزمون تسلیم شود یا بشکند باشد (شکل ۱ را ببینید).

۳-۶-۳

تنش در %x از کرنش<sup>۲</sup>

$\sigma_x$

تنشی که تحت آن، کرنش به مقدار مشخص x می رسد و بر حسب درصد بیان می شود.

یادآوری ۱- مقادیر برحسب مگا پاسکال بیان می شود.

یادآوری ۲- تنش در %x از کرنش، برای مثال در صورتی مفید است که منحنی تنش/کرنش نقطه تسلیم را نداشته باشد.

(منحنی d در شکل ۱ را ببینید).

۴-۶-۳

تنش در پارگی<sup>۳</sup>

$\sigma_b$

تنشی که در آن آزمون پاره شود

یادآوری ۱- مقادیر برحسب مگا پاسکال بیان می شود.

یادآوری ۲- بالاترین مقدار تنش در منحنی تنش - کرنش درست قبل از پاره شدن آزمون یعنی درست قبل از افت بار ناشی از

شروع ایجاد یک ترک.

۷-۳

کرنش<sup>۴</sup>

$\epsilon$

افزایش طول بر واحد طول اولیه اصلی

یادآوری - مقادیر بدون بعد، یا برحسب درصد بیان می شود.

---

1 - strength

2- Stress at x% strain

3 - Stress at break

4 -Strain

۱-۷-۳

کرنش در تسلیم<sup>۱</sup>

کرنش تسلیم<sup>۲</sup>

$\epsilon_y$

اولین افزایش کرنش بدون افزایش تنش که در آزمون کشش رخ می‌دهد

یادآوری ۱- مقادیر بدون بعد، یا برحسب درصد بیان می‌شود.

یادآوری ۲- منحنی‌های  $\sigma$  و  $\epsilon$  در شکل ۱ را ببینید.

یادآوری ۳- پیوست اطلاعاتی الف برای کنترل کامپیوتری تعیین کرنش در تسلیم را ببینید.

۲-۷-۳

کرنش در پارگی<sup>۳</sup>

$\epsilon_b$

کرنش در آخرین نقطه ثبت شده قبل از اینکه تنش به مقدار کمتر یا مساوی ۱۰٪ از استحکام برسد در صورتی که پارگی پیش از تسلیم رخ دهد.

یادآوری ۱- مقادیر بدون بعد، یا برحسب درصد بیان می‌شود.

یادآوری ۲- منحنی‌های  $\sigma$  و  $\epsilon$  در شکل ۱ را ببینید.

۳-۷-۳

کرنش در استحکام<sup>۴</sup>

$\epsilon_m$

کرنشی که به تنش استحکام رسیده باشد

یادآوری - مقادیر بدون بعد، یا برحسب درصد بیان می‌شود.

۸-۳

بازوی صلیبی دستگاه<sup>۵</sup>

قسمتی از دستگاه کشش است که فک‌ها و گیره‌ها بر روی آن نصب شده است.

۹-۳

کرنش اسمی<sup>۶</sup>

$\epsilon_t$

جابجایی بازوی صلیبی<sup>۱</sup> تقسیم بر فاصله گیره‌ها<sup>۲</sup>

- 
- 1 - Strain at yield
  - 2 - Yield strain
  - 3 - Strain at break
  - 4 - Strain at strength
  - 5 - Crosshead
  - 6 - Nominal strain

یادآوری ۱- مقادیر بدون بعد، یا برحسب درصد بیان می‌شود.

یادآوری ۲- این مشخصه برای کرنش‌های بعد از نقطه تسلیم (طبق بند ۳-۷-۱) به کار برده می‌شوند یا در جایی که وسیله سنجش ازدیاد طول موجود نباشد.

یادآوری ۳- ممکن است بر اساس جابجایی بازوی صلیبی دستگاه از شروع آزمون محاسبه شود یا بر اساس افزایش جابجایی بازوی صلیبی دستگاه بعد از کرنش در تسلیم محاسبه شود. در این صورت از یک طول سنج استفاده شود. (این مورد برای نمونه‌های چند منظوره ترجیح داده می‌شود).

۱-۹-۳

### کرنش اسمی در پارگی<sup>۳</sup>

$\varepsilon_{tb}$

کرنش اسمی در آخرین نقطه ثبت شده قبل از اینکه تنش به مقدار کمتر یا مساوی ۱۰٪ از استحکام برسد در صورتی که پارگی بعد از تسلیم رخ دهد.

یادآوری ۱- مقادیر بدون بعد، یا برحسب درصد بیان می‌شود.

یادآوری ۲- منحنی‌های  $b$  و  $c$  را در شکل ۱ ببینید.

۱۰-۳

### مدول<sup>۴</sup>

$E_t$

شیب منحنی تنش/کرنش  $\sigma(\varepsilon)$  در فاصله کرنش‌های بین  $\varepsilon_1=0.05\%$  و  $\varepsilon_2=2.5\%$

یادآوری ۱- مقادیر برحسب مگا پاسکال بیان می‌شود.

یادآوری ۲- ممکن است به عنوان مدول وتر یا به عنوان شیب خطی کوچکترین مربعات خط رگرسیون در این فاصله محاسبه شود. (منحنی  $d$  در شکل ۱ را ببینید).

یادآوری ۳- این تعریف برای فیلم‌ها کاربرد ندارد.

۱۱-۳

### نسبت پواسون<sup>۵</sup>

$\mu$

نسبت کرنش  $\Delta\varepsilon_n$  در جهت عمود بر محور کشش، به کرنش  $\Delta\varepsilon_1$  در جهت کشش با علامت منفی

یادآوری - مقادیر بدون بعد بیان می‌شود.

---

1 - Crosshead

2 - Gripping

3 - Nominal strain at break

4 - Modulus

5 - Poisson's ratio

۱۲-۳

فاصله گیره‌ها<sup>۱</sup>

*L*

اولین طول قسمتی از آزمون بین گیره‌ها

یادآوری - مقادیر برحسب میلی‌متر بیان می‌شود.

۱۳-۳

پلاستیک سخت<sup>۲</sup>

پلاستیکی که مدول الاستیسیته آن تحت مجموعه شرایط داده شده در خمش (یا اگر در خمش قابل کاربرد نباشد در کشش) بیش از ۷۰۰ مگاپاسکال باشد.

۱۴-۳

پلاستیک نیمه سخت<sup>۳</sup>


پلاستیکی که مدول الاستیسیته آن تحت مجموعه شرایط داده شده در خمش (یا اگر در خمش قابل کاربرد نباشد در کشش) بین ۷۰ مگاپاسکال تا ۷۰۰ مگاپاسکال باشد.

---

1 - Gripping distance

2 - Rigid plastic

3 - Semi-rigid plastic

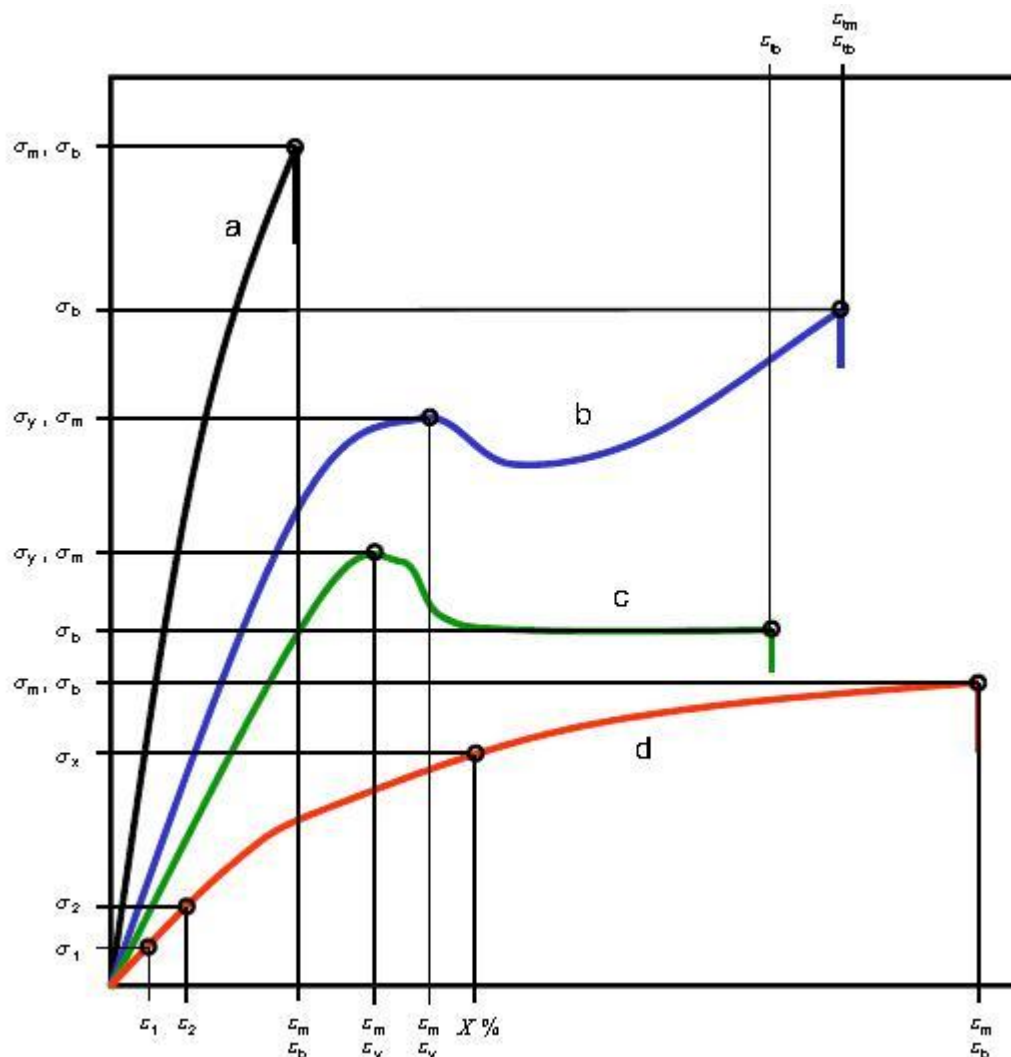

یادآوری - منحنی (a) نماینده مواد ترد می باشد، بدون تسلیم در کرنش پایین می شکند. منحنی (d) نماینده مواد شبه لاستیک نرم است که در کرنش بالاتر (>50٪) می شکند.

شکل ۱- نمونه ای از منحنی های تنش کرنش

## ۴ اساس کار و روش ها

### ۴-۱ اساس کار

آزمونه در راستای محور طولی اصلی با سرعت ثابت کشیده می شود تا زمانیکه آزمونه پاره شود. یا تا زمانیکه تنش (بار) یا کرنش (افزایش طول) به مقادیر از پیش تعیین شده برسد. در طول عملیات بار تحمل شده به وسیله آزمونه و افزایش طول اندازه گیری می شود.

### ۴-۲ روش آزمون

۴-۲-۱ این روش ها برای آزمونه های گرفته شده از محصولات تکمیل یا نیمه ساخته، از قبیل قالب گیری، ورقه ورقه، فیلم ها و صفحات روزن رانی یا ریخته شده، که ممکن است در ابعاد تعیین شده از طریق قالب گیری

یا ماشین کاری، برش یا منگنه کاری<sup>۱</sup> شوند به کار برده می شود. انواع آزمون‌ها و نحوه آماده سازی آن‌ها در قسمت‌های مرتبط این استاندارد ملی برای انواع مواد توضیح داده شده است. در برخی مواقع ممکن است از آزمون‌های چند منظوره استفاده شود. آزمون‌های چند منظوره و کوچک شده در استاندارد ملی شماره ۱۳۹۸۱ تشریح شده است.

۲-۲-۴ روش‌ها، ابعاد ترجیحی آزمون‌ها را مشخص می کنند. آزمون‌هایی که بر روی آزمون‌های با ابعاد متفاوت انجام می شوند یا بر روی آزمون‌هایی که تحت شرایط متفاوت تهیه می شوند، ممکن است نتایج غیرقابل مقایسه ای را ایجاد کنند. عوامل دیگری از قبیل سرعت آزمون و شرایط آزمون، در نتایج آزمون تاثیرگذار است. در نتیجه هنگامیکه مقایسه داده ها انجام می شود، این عوامل باید با دقت کنترل و ثبت شوند.

## ۵ تجهیزات

### ۵-۱-۱ کلیات

دستگاه باید مطابق با استاندارد ملی شماره ۱-۸۷۶۸ و استاندارد ISO 9513 ، و مطابق با مشخصات داده شده در بندهای ۲-۱-۵ تا ۶-۱-۵ به شرح زیر باشد.

### ۵-۱-۲ سرعت آزمون

دستگاه آزمون کشش باید قابلیت باقی ماندن در سرعت‌های آزمون مشخص شده در جدول ۱ را داشته باشد.

جدول ۱- سرعت‌های پیشنهادی آزمون

| رواداری<br>% | سرعت آزمون<br>v<br>mm/min |
|--------------|---------------------------|
| ±۲۰          | ۰/۱۲۵                     |
|              | ۰/۲۵                      |
|              | ۰/۵                       |
|              | ۱                         |
|              | ۲                         |
|              | ۵                         |
|              | ۱۰                        |
| ±۱۰          | ۲۰                        |
|              | ۵۰                        |
|              | ۱۰۰                       |
|              | ۲۰۰                       |
|              | ۳۰۰                       |
|              | ۵۰۰                       |

### ۵-۱-۳ گیره‌ها

گیره‌های مورد استفاده برای نگهداری آزمونه‌ها، باید به نحوی به دستگاه متصل شوند که محورهای اصلی آزمونه با جهت کشش از خط مرکزی هر دو گیره منطبق شود. آزمونه باید به نحوی با فک‌های گیره نگهداری شود که تا حد امکان مانع از سرخوردن آزمونه شود. سیستم گیره‌ها نباید سبب پارگی پیش از موعد در محل اتصال با فک‌ها گردد و یا سبب له شدن آزمونه در گیره‌ها شود.

برای تعیین مدول کششی، ضروری است که سرعت کرنش ثابت باشد و تغییر نکند، به عنوان مثال، آزمونه داخل گیره‌ها حرکت نکند. این موضوع به ویژه هنگام فاصله گرفتن<sup>۱</sup> گیره‌ها اهمیت دارد.

یادآوری- برای حصول هم محوری و قرارگیری صحیح آزمونه و برای جلوگیری از ایجاد ناحیه زبانه در شروع نمودار تنش/کرنش ممکن است نیاز به اعمال تنش اولیه (طبق بند ۹-۳) باشد، به بند ۹-۴ مراجعه شود.

### ۵-۱-۴ نیرو سنج

سیستم اندازه‌گیری نیرو باید مطابق با طبقه ۱ تعریف شده در استاندارد ملی ایران به شماره ۸۷۶۸-۱ باشد.

### ۵-۱-۵ وسیله اندازه‌گیری کرنش

#### ۵-۱-۵-۱ طول سنج

اتصال طول سنج باید مطابق با طبقه ۱ استاندارد ISO 9513 باشد. درستی این طبقه باید در محدوده کرنشی بالاتر از مقدار اندازه‌گیری شده احراز شود. همچنین ممکن است اندازه‌گیری با استفاده از یک طول سنج غیر تماسی انجام شود، در هر صورت باید همان درستی مورد نیاز را تامین کند. طول سنج باید قابلیت تعیین تغییر طول اولیه آزمون را در هر لحظه از مدت زمان انجام آزمون داشته باشد. علی‌رغم اینکه ثبت اتوماتیک دستگاه یک الزام نیست بهتر است که دستگاه قابلیت ثبت اتوماتیک تغییرات را داشته باشد. دستگاه باید عاری از آزمون لختی (عقب افتادگی زمانی)<sup>۲</sup> در سرعت آزمون مشخص شده، باشد. برای تعیین دقت مدول کششی  $E_t$ ، باید وسیله‌ای با قابلیت اندازه‌گیری تغییرات طول اولیه با درستی ۱٪ یا بهتر استفاده شود. هنگام استفاده از آزمونه‌های نوع A این مطابقت‌ها با درستی کامل  $\pm 1/5$  میکرومتر، برای طول اولیه ۷۵ میلی‌متر الزامی است. طول‌های اولیه کوچکتر منجر به الزامات درستی متفاوتی، بر طبق شکل ۲ می‌شوند.

یادآوری- بسته به طول اولیه‌ای که به کار می‌رود، درستی مطلق ۱٪ مورد نیاز، برای تعیین ازدیاد طول به کار می‌رود، به شکل ۲ مراجعه کنید. برای آزمونه‌های کوچک به دلیل فقدان طول سنج مناسب درستی‌های به این بالایی ممکن نیست حاصل شود. به طور معمول طول سنج نوری تغییر شکل حاصل در یک سطح عریض از آزمونه را ثبت می‌کند، در چنین مواقعی که روش آزمون کرنش، تک جهته است اطمینان داشته باشید که کرنش‌های پایین، ناشی از خمش غیرواقعی<sup>۳</sup> نیستند، که این ممکن است ناشی از غیر هم محوری جزئی و تاب برداشتنی اولیه آزمونه باشد،

---

1- Wedge action

2- Inertia lag

3- Falsified

این موضوع سبب ایجاد کرنش‌های متفاوت میان سطوح مخالف آزمون می‌شود. توصیه می‌شود از روش‌هایی که میانگین کرنش‌ها را در جهت‌های مخالف آزمون دارند برای اندازه‌گیری کرنش استفاده شود. این روش بیشتر برای تعیین مدول مناسب است تا برای تعیین کرنش‌های بزرگتر.

#### ۵-۱-۵-۲ کرنش سنج

آزمونه‌ها ممکن است با وسیله سنجش کرنش طولی مجهز شوند، که درستی آن باید ۱٪ مقدار نسبی یا بهتر از آن باشد. این کرنش با دقت ۲۰ میکروکرنش ( $10^{-6} \times 20$ ) برای اندازه‌گیری مدول مناسب است. سنج‌ها، آماده‌سازی سطوح و عوامل اتصال دهنده باید برای عملکرد مناسب بر روی ماده مورد آزمون انتخاب و اعمال شوند.

#### ۵-۱-۶-۱ ثابت داده‌ها

#### ۵-۱-۶-۱-۱ کلیات

به‌منظور حصول درستی لازم، تناوب به‌دست آوردن داده‌های ثبت شده (نیرو، کرنش، افزایش طول) باید به تعداد کافی بالا باشد.

#### ۵-۱-۶-۲ ثبت داده‌های کرنش

برای به‌دست آوردن داده‌ها تناوب ثبت داده‌های کرنش بستگی دارد به؛

- $V$  سرعت آزمون برحسب میلی‌متر بر دقیقه؛
  - $L_0/L$  نسبت بین طول اولیه و اولین فاصله ایجادشده بین گیره‌ها؛
  - $r$  کمترین تفکیک‌پذیری، بر حسب میلی‌متر از سیگنال<sup>۱</sup> کرنش مورد نیاز جهت حصول درستی داده‌ها. به‌طور معمول نصف مقدار درستی یا بهتر از آن می‌باشد.
- کسب حداقل فرکانس داده‌ها  $f_{min}$ ، برحسب هرتز، که برای انتقال پیوسته از حسگر به شاخص ضروری است و از طریق معادله زیر قابل محاسبه می‌باشد:

$$f_{min} = \frac{v}{60} \times \frac{L_0}{L.r} \quad (1)$$

فرکانس ثبت دستگاه آزمون باید حداقل با سرعت داده‌های  $f_{min}$  برابر باشد.

#### ۵-۱-۶-۳ ثبت داده‌های نیرو

سرعت ثبت مورد نیاز، به سرعت آزمون، دامنه کرنش، درستی و فاصله گیره‌ها بستگی دارد. افزایش سرعت نیرو را مدول، سرعت آزمون و فاصله بین گیره‌ها تعیین می‌کند. نسبت افزایش سرعت نیرو به درستی مورد نیاز، فرکانس ثبت را تعیین می‌کند. به عنوان مثال نمونه زیر را ببینید. افزایش سرعت نیرو از فرمول زیر به‌دست می‌آید:

$$F = \frac{E.A.v}{60L} \quad (2)$$

که:

$E$  مدول الاستیک است، که بر حسب مگاپاسکال بیان می‌شود؛

$A$  سطح مقطع آزمون است که بر حسب میلی متر مربع بیان می شود؛

$v$  سرعت آزمون است که بر حسب میلی متر بر دقیقه بیان می شود؛

$L$  فاصله گیرها است که بر حسب میلی متر بیان می شود.

با استفاده از اختلاف نیرو در محدوده مدول، برای تشخیص درستی مورد نیاز با همان روش طول سنجی،

معادلات زیر به کار می رود، با فرض اینکه نیروی مربوطه تا ۱٪ تعیین شود:

اختلاف نیرو در محدوده مدول:

$$\Delta F = E.A.(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) = E.A.\Delta\varepsilon \quad (3)$$

درستی (نصف ۱٪)


$$r = 5 \times 10^{-3} \times \Delta F = 5 \times 10^{-3} \times E.A.\Delta\varepsilon \quad (4)$$

فرکانس ثبت شده:

$$f_{force} = \frac{F}{r} = \frac{E.A.v}{E.A.\Delta\varepsilon \times 60 \times L \times 5 \times 10^{-3}} \quad (5)$$

مثال:

با  $v=1 \text{ mm/min}$ ,  $\Delta\varepsilon=2 \times 10^{-3}$ ,  $L=115 \text{ mm}$  فرکانسی معادل  $f_{force}=14.5 \text{ Hz}$  حاصل می شود.

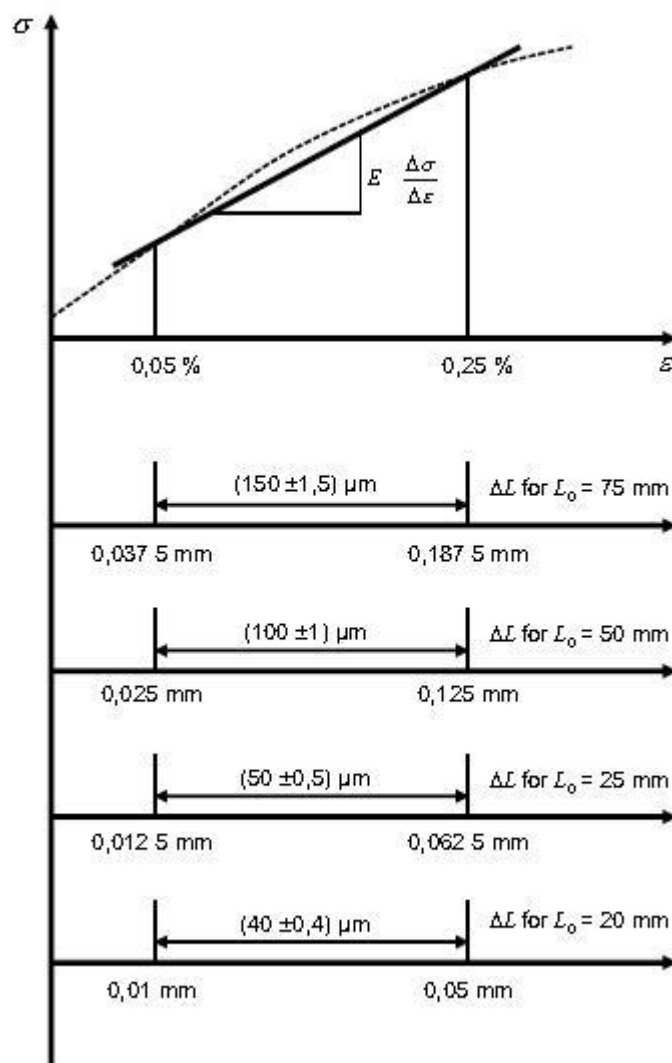

شکل ۲- درستی مورد نیاز برای ازدیاد طول سنج جهت تعیین مدول در طول‌های اولیه متفاوت، با فرض درستی ۱٪

## ۵-۲ وسایل برای اندازه‌گیری ضخامت و عرض آزمونه

در هنگام کار به استاندارد ملی شماره ۹۳۸۴ و ۱۴۴۵۷ مراجعه شود.

## ۶ آزمونه‌ها

### ۶-۱ شکل و ابعاد

بسته به ماده مورد آزمون به قسمت مربوط در این استاندارد مراجعه شود.

### ۶-۲ آماده سازی آزمونه

بسته به ماده مورد آزمون به قسمت مربوط در این استاندارد مراجعه شود.

### ۶-۳ خطوط نشانه

بسته به شرایط طول اولیه به قسمت مربوط در این استاندارد مراجعه شود.

در صورتی که طول سنج نوری به ویژه برای ورقه‌های ظریف و فیلم استفاده شود، ممکن است جهت تعیین طول اولیه وجود خطوط نشانه روی آزمونه ضروری باشد. این نشانگرها باید به یک فاصله از نقطه میانی  $\pm 1$  میلی‌متر بوده و طول اولیه با درستی ۱٪ یا بهتر اندازه‌گیری شود.

نشانگرهای تعیین طول نباید روی آزمونه‌ها خراش، سوراخ یا خش ایجاد کنند، در هر صورت ممکن است که آزمونه در حال آزمون را آسیب بزند. باید اطمینان داشت که علامت وسط نمونه هیچ تاثیری بر روی آزمون نداشته باشد، در مورد خطوط موازی، تاحد امکان خطوط باید باریک باشند.


#### ۴-۶ کنترل آزمونه‌ها

آزمونه‌ها باید عاری از هرگونه پیچ خوردگی بوده و دوبه‌دو عمود بر سطوح موازی باشند (طبق یادآوری زیر). سطوح و لبه‌ها باید عاری از هرگونه خراش، حفره‌ها، فرورفتگی نقطه مانند و علامت باشند. آزمونه‌ها از نظر انطباق با این الزامات باید به وسیله مشاهدات چشمی، بر روی لبه‌های راست مربع و صفحات تخت توسط میکرومتر کالیبره کنترل شوند.

وسیله اندازه‌گیری با لبه تیز را در اندازه و جهت مناسب به کار ببرید برای اینکه بتوانید دقت تعیین شده برای ابعاد را در محل مورد نظر داشته باشید.

اگر یک یا بیشتر الزامات در یک آزمونه خارج از مقادیر اندازه‌گیری یا مشاهده شده باشد باید برگشت داده شوند. در صورتی که آزمونه‌ای تایید نشود، نباید آزمون روی آن انجام شود و دلایل عدم تایید آن باید ذکر شود.

برای سهولت خروج از قالب آزمونه‌های قالب‌گیری تزریقی قالب باید دارای شیب  $1^\circ$  تا  $2^\circ$  باشد. همچنین آزمونه‌های قالب‌گیری باید تا حد امکان عاری از فرورفتگی میانی باشند. بر طبق تفاوت‌هایی که در تاریخچه خنک شدن وجود دارد، اغلب ضخامت مرکز آزمونه کمتر از لبه‌ها می‌گردد. اختلاف ضخامت تا مقدار  $\Delta h \leq 0.1 \text{ mm}$  قابل قبول می‌باشد (شکل ۳ را ببینید).

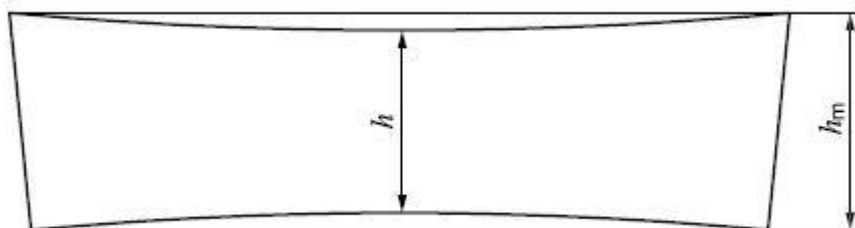

راهنما

$h_m$  بزرگترین ضخامت آزمونه در این سطح مقطع

$h$  کوچکترین ضخامت آزمونه در این سطح مقطع

$$\Delta h = h_m - h \leq 0.1 \text{ mm}$$

شکل ۳- سطح مقطع آزمونه قالب‌گیری تزریقی با نشان فرورفتگی و زاویه انحراف

(بزرگنمایی شده)

یادآوری - پیوست D از استاندارد ISO 294-1 راهنمایی‌های لازم جهت چگونگی کاهش نشانه‌های حفری را در آزمونه‌های قالب‌گیری تزریقی ارائه می‌دهد.

## ۶-۵ ناهمسان‌گردی<sup>۱</sup>

بسته به ماده مورد آزمون به قسمت مربوط در این استاندارد مراجعه شود.

## ۷ تعداد آزمون‌ها

۷-۱ برای هر یک از جهت‌های آزمون، باید حداقل ۵ آزمون تهیه و مورد آزمون واقع شود. در صورتی که دقتی بیش از مقدار میانگین مورد نیاز باشد، تعداد اندازه‌گیری‌ها ممکن است بیشتر از ۵ مورد باشد. این مورد به وسیله فاصله اطمینان (سطح اطمینان ۹۵٪ طبق استاندارد ملی شماره ۱۳۴۰) قابل ارزیابی است.

۷-۲ آزمون‌های دمبلی که در گیره‌ها سرخورده‌اند یا پاره شده‌اند، باید حذف شوند و آزمون‌های بیشتری باید آزمون شوند.

به هر حال داده‌ها متفاوت هستند، از آنجا که تفاوت در این قبیل داده‌ها از ماهیت عملکرد متفاوت این مواد آزمون شده است نباید آنها را به هیچ دلیل دیگری از نتایج آزمون حذف کرد.

## ۸ تثبیت شرایط آزمون

آزمون باید تحت شرایط استاندارد متناسب با جنس نمونه، مورد آزمون واقع شود. در صورت عدم وجود این اطلاعات شرایط مناسب بیشتر را می‌توان از استاندارد ملی شماره ۲۱۱۷ انتخاب نمود و مدت زمان قرار گرفتن در شرایط گفته شده حداقل ۱۶ ساعت می‌باشد، مگر اینکه توافق دیگری توسط اشخاص ذینفع حاصل شده باشد. برای مثال آزمون در دماهای بالا یا پایین.

شرایط محیطی ترجیحی، عبارت است از دمای  $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$  و رطوبت  $50 \pm 10\% \text{ R.H.}$  به استثنای مواقعی که ماده مورد نظر نسبت به رطوبت حساس نباشد در چنین مواقعی کنترل میزان رطوبت ضروری نمی‌باشد.

## ۹ روش انجام آزمون

### ۹-۱ شرایط انجام آزمون

آزمون را در همان شرایط محیطی که آزمون در آن نگهداری می‌شود انجام دهید، مگر اینکه توافق دیگری توسط اشخاص ذینفع حاصل شده باشد. برای مثال آزمون در دماهای بالا یا پایین.

### ۹-۲ ابعاد آزمون

ابعاد آزمون‌ها را طبق استانداردهای ملی ایران شماره ۹۳۸۴ یا ۱۴۴۵۷ همانگونه که قابل اجراست، تعیین کنید.

مقادیر بیشینه و کمینه عرض و ضخامت هر آزمون را در مرکز هر نمونه و در فاصله ۵ میلی‌متر از هر انتهای طول اولیه ثبت کنید و از قرار داشتن این اعداد در رواداری‌های رایج بیان شده در استاندارد هر ماده، اطمینان حاصل کنید. برای محاسبه سطح مقطع هر آزمون، میانگین عرض و ضخامت اندازه‌گیری شده را به کار ببرید.

---

1 - Anisotropy

برای آزمون‌های قالب‌گیری تزریقی کفایت ضخامت و عرض هر آزمون را در فاصله ۵ میلی‌متر از مرکز آزمون اندازه‌گیری نمایید.

در مواقعی که آزمون‌ها از نوع قالب‌گیری تزریقی هستند، اندازه‌گیری ابعاد تک‌تک آزمون‌ها نیازی نیست. کافی است از هر بهر تنها یکی از آزمون‌ها را به‌صورت انتخابی اندازه‌گیری نمایید، تا اینکه از مطابقت آزمون با نوع ماده انتخاب شده اطمینان حاصل شود (به بخش مربوطه در این استاندارد مراجعه نمایید). با قالب‌گیری از نوع چند حفره‌ای<sup>۱</sup> از یکسان بودن ابعاد آزمون‌ها و عدم وجود رواداری بیش از  $\pm 0.25\%$  میان قالب‌ها اطمینان حاصل کنید.

برای آزمون‌هایی که از ورق یا فیلم، برش داده شده‌اند پذیرش میانگین عرض اندازه‌گیری شده از مرکز دو بخش موازی از قالب به عنوان عرض آزمون مجاز است. پذیرش این قبیل عملیات باید بر اساس اندازه‌گیری قابل مقایسه در فواصل تکراری باشد.

به‌منظور اجرای این بخش از استاندارد، ابعاد آزمون مورد استفاده جهت محاسبه ویژگی‌های کششی باید تنها در شرایط محیطی تعریف شده اندازه‌گیری شود. بنابراین برای اندازه‌گیری ویژگی‌ها در دماهای دیگر، تاثیر انبساط حرارتی در محاسبات نباید دخالت داده شود.

#### ۹-۳ گیره‌ها

نمونه را در گیره‌ها قرار دهید و توجه داشته باشید که محور طولی نمونه با محور دستگاه در یک راستا قرار بگیرد. گیره‌ها را طوری محکم و صاف ببندید که از سر خوردن و حرکت آزمون‌ها در طول آزمون جلوگیری شود. فشار گیره‌ها نباید سبب پارگی یا خراش آزمون‌ها گردد (به یادآوری ۲ مراجعه کنید).

**یادآوری ۱-** می‌توان برای تسهیل تراز محوری آزمون از دکمه‌ی ایست<sup>۲</sup> دستی دستگاه استفاده کرد. برای نگهداشتن آزمون‌ها در دمای محفظه توصیه می‌شود، در ابتدا تنها یک گیره بسته شود و بستن گیره دوم پس از برقراری تعادل دمایی صورت پذیرد. مگر اینکه دستگاه قابلیت کاهش شوک حرارتی را در مواقعی که دما بالا می‌رود به‌صورت پیوسته داشته باشد.

**یادآوری ۲-** ممکن است در محل گیره‌ها پارگی اتفاق بیفتد، برای مثال هنگام آزمون، پس از رسیدگی گرمایی<sup>۳</sup> له شدگی آزمون‌ها می‌تواند در آزمون‌های دما بالا اتفاق بیفتد.

#### ۹-۴ تنش اولیه

اساساً آزمون نباید قبل از آزمون تحت تنش قرار گیرد. بسیاری از این قبیل تنش‌ها در هنگام قرار دادن آزمون فیلم در گیره و یا در اثر فشار گیره خصوصاً در مواد با سختی کمتر ایجاد می‌شود. به هر حال ضروری است تا از ایجاد زبانه<sup>۴</sup> در منطقه آغازین نمودار تنش/ کرنش جلوگیری شود (به بند ۵-۱-۳ مراجعه نمایید). تنش اولیه در آغاز آزمون باید مثبت باشد اما نباید از مقدار زیر بیشتر باشد.

برای اندازه‌گیری مدول:

$$0 < \sigma_0 \leq E_t / 2000$$

(۶)

که مطابق است با کرنش اولیه  $\epsilon_0 \leq 0.05\%$  و

1- Multiple-cavity

2- Stop

3- Heat aging

4 - Toe

برای اندازه‌گیری تنش‌های مربوطه  $\sigma^*$  یعنی  $\sigma_m$  یا  $\sigma_y = \sigma^*$  داریم:

$$0 < \sigma_0 \leq \sigma^* / 100 \quad (7)$$

اگر بعد از نگهداشتن آزمون با گیره‌ها تنش خارج از محدوده معادلات (۶) و (۷) در آزمون موجود باشد، این تنش‌ها را بوسیله حرکت آهسته در بازوی صلیبی متحرک با سرعت یک میلی‌متر بر دقیقه تا جایی که تنش اولیه در محدوده مجاز قرار گیرد برطرف کنید.

در صورتی که مقادیر مدول یا تنش برای تطابق تنش اولیه ناشناخته ضروری باشد، از قبل یک آزمون مقدماتی جهت تخمین این مقادیر در نظر بگیرید.

#### ۹-۵ تنظیم وسیله اندازه‌گیری افزایش طول

پس از تنظیم تنش اولیه، یک وسیله اندازه‌گیری طول کالیبره شده در فاصله دو فک قرار داده و با طول اولیه آزمون مطابقت دهید، یا با ایجاد کرنش طولی بر طبق بند ۵-۱-۵ فاصله اولیه بین دو فک را در صورت نیاز اندازه‌گیری کنید. برای اندازه‌گیری نسبت پوواسون، به وسیله دستگاه، باید ۲ مورد افزایش طول و یا کرنش اندازه‌گیری شده به منظور اندازه‌گیری افزایش طول در جهت محورهای نرمال به‌طور همزمان تهیه شود.

در صورت نیاز، برای اندازه‌گیری طول به روش نوری، توسط سیستم وسیله سنجش طول را، طبق بند ۶-۳ بر روی آزمون قرار دهید.

وسیله سنجش طول باید به‌طور قرینه در محدوده خط مرکزی به موازات خط وسط آزمون قرار داشته باشد. سنجش‌های کرنش باید در محدوده خط مرکزی به موازات خط وسط آزمون قرار داشته باشد.

#### ۹-۶ سرعت آزمون

سرعت آزمون را مطابق با استاندارد مرتبط با ماده مورد نظر تنظیم کنید و در صورت عدم وجود چنین اطلاعاتی توصیه می‌شود سرعت آزمون با توافق طرف‌های ذینفع و بر طبق جدول ۱ باشد.

برای اندازه‌گیری مدول کششی، سرعت آزمون انتخابی، باید سرعت کرنشی را که تا حد امکان نزدیک به ۱٪ از سرعت طول اولیه بر دقیقه می‌باشد، تامین کرده باشد. نتایج سرعت آزمون برای انواع مختلف آزمون‌ها در بخش مربوطه از این استاندارد ملی بسته به ماده مورد نظری که مورد آزمون واقع می‌شود، آورده شده است.

برای تعیین سرعت‌های متفاوت جهت تعیین مدول کششی، نمودار تنش/کرنش تا نقطه تسلیم، و ویژگی‌های پس از نقطه تسلیم ممکن است لازم یا مطلوب باشد. پس از تعیین تنش‌ها برای اندازه‌گیری مدول کششی (تا کرنش  $\epsilon_2 = 0.25\%$ ) همان آزمون می‌تواند برای ادامه آزمون استفاده شود.

قبل از آزمون در سرعت‌های متفاوت ترجیحاً بار را از آزمون بردارید، اما تغییر سرعت بدون تخلیه بار نیز پس از تعیین مدول کششی قابل قبول است. زمانی که تغییرات سرعت در طول آزمون اتفاق می‌افتد اطمینان حاصل کنید که تغییر سرعت در کرنش‌های  $\epsilon \leq 0.3\%$  اتفاق می‌افتد.

به‌منظور انجام هر آزمون دیگر، سرعت‌های آزمون متفاوت، باید بر روی آزمون‌های مجزا اعمال گردد.

## ۷-۹ ثبت داده‌ها

ترجیحاً نیرو، مقادیر متناظر از افزایش طول اولیه و فاصله بین گیره‌ها را در طول آزمون ثبت کنید. به این منظور سه کانال اطلاعاتی جهت کسب داده‌ها لازم است. در صورتی که تنها دو کانال در دسترس باشد، علائم نیرو و افزایش طول را یادداشت کنید. ترجیح این است که از یک سیستم ثبات اتوماتیک استفاده کنید.

## ۱۰ محاسبات

### ۱-۱۰ تنش

تمامی مقادیر تنش مشخص شده بر طبق بند ۶-۳ از معادله زیر پیروی می‌کنند:

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad (۸)$$

که:

$\sigma$  مقدار تنش مورد بحث، که بر حسب مگا پاسکال بیان می‌شود؛  
 $F$  نیروی مرتبط اندازه‌گیری شده که بر حسب نیوتن بیان می‌شود؛  
 $A$  سطح مقطع اولیه آزمون که بر حسب میلی‌متر مربع بیان می‌شود.  
هنگام تعیین تنش در  $\%x$  کرنش،  $x$  باید از استانداردهای محصول مربوطه و یا با توافق طرف‌های ذینفع حاصل شود.

### ۱۰-۲ کرنش

#### ۱۰-۲-۱ تعیین کرنش با یک وسیله سنجش طول

برای مواد و/یا شرایط آزمونی که توزیع همگنی از کرنش در بخش‌های موازی از آزمون برقرار است، یعنی برای کرنش‌های کمتر یا مساوی نقطه شکست، محاسبه تمامی مقادیر کرنش، بر طبق بند ۷-۳، از معادله زیر پیروی می‌کند:

$$\sigma = \frac{\Delta L_0}{L_0} \quad (۹)$$

که:

$\varepsilon$  مقدار کرنش مورد بحث، که بدون بعد یا بر حسب درصد بیان می‌شود؛  
 $L_0$  طول اولیه آزمون، که بر حسب میلی‌متر بیان می‌شود؛  
 $\Delta L_0$  افزایش طول بین نشانگرهای آزمون که بر حسب میلی‌متر بیان می‌شود.  
برای بیان مقادیر کرنش طول سنجی که مقادیر میانگین کرنش‌های روی طول اولیه را می‌دهد به کار ببرید. به شرطی که تغییر شکل آزمون با طول اولیه به صورت یکنواخت باشد این روش صحیح و مفید است. اگر مواد شروع به ایجاد گلویی<sup>۱</sup> کند، توزیع کرنش غیریکنواخت می‌شود و کرنش‌ها به وسیله یک طول سنج که شدیداً

با موقعیت و اندازه ناحیه گلوئی تحت تاثیر قرار می‌گیرد تعیین می‌شود. در چنین حالت‌هایی کرنش اسمی برای تشریح تغییر شکل کرنش بعد از نقطه تسلیم به کار می‌رود.

#### ۱۰-۲-۲ کرنش اسمی

##### ۱۰-۲-۲-۱ کلیات

کرنش اسمی وقتی که طول سنج استفاده نشود به کار برده می‌شود، برای مثال، وقتی که آزمون‌ها بسیار کوچک باشند یا هنگامی که تعیین کرنش به وسیله طول سنجی به دلیل کرنش متمرکز<sup>۱</sup> (گلوئی) پس از نقطه تسلیم بی‌معنی می‌شود. کرنش اسمی براساس افزایش فاصله گیره‌ها به نسبت فاصله اولیه گیره‌ها می‌باشد. به جای اندازه‌گیری جابجایی بین گیره‌ها، ثبت جابجایی بازوی صلیبی متحرک قابل قبول است. جابجایی بازوی صلیبی متحرک باید برای تاثیرات مطلوب دستگاه اصلاح گردد. کرنش اسمی با استفاده از دو روش زیر ممکن است تعیین شود.

##### ۱۰-۲-۲-۱-۲ روش A

ثبت جابجایی بین گیره‌های دستگاه از آغاز آزمون. کرنش اسمی از معادله زیر محاسبه می‌شود:

$$\varepsilon_t = \frac{L_t}{L} \quad (10)$$

که:

$\varepsilon_t$  مقدار کرنش اسمی است، که بدون بعد یا برحسب درصد بیان می‌شود؛  
 $L$  فاصله بین گیره‌ها، که بر حسب میلی‌متر بیان می‌شود؛ فاصله بین گیره‌ها در بخش‌های مربوطه در این استاندارد ملی مشخص شده است.  
 $L_t$  افزایش طول بین نشانگرهای آزمون که بر حسب میلی‌متر بیان می‌شود.

##### ۱۰-۲-۲-۱-۳ روش B

روش B برای استفاده در آزمون‌های چند منظوره اولویت دارد چرا که نقطه تسلیم و گلوئی شدن را نشان می‌دهد، جایی که کرنش در تسلیم با دقت به وسیله یک طول سنج تعیین شده باشد. جابجایی گیره‌ها را در دستگاه از آغاز آزمون ثبت نمایید. کرنش اسمی از معادله زیر محاسبه می‌شود:

$$\varepsilon_t = \varepsilon_y + \frac{\Delta L_t}{L} \quad (11)$$

که:

$\varepsilon_t$  کرنش اسمی است، که بدون بعد یا برحسب درصد بیان می‌شود؛  
 $\varepsilon_y$  کرنش تسلیم است، که بدون بعد یا برحسب درصد بیان می‌شود؛  
 $L$  فاصله بین گیره‌ها است که بر حسب میلی‌متر بیان می‌شود؛ فاصله بین گیره‌ها در بخش‌های مربوطه در این استاندارد ملی مشخص شده است.  
 $\Delta L_t$  افزایش فاصله بین گیره‌ها از نقطه تسلیم به سمت جلو، که بر حسب میلی‌متر بیان می‌شود.

### ۱۰-۳ مدول کششی

#### ۱۰-۳-۱ کلیات

برای محاسبه مدول کششی، طبق تعریف بند ۳-۹ یکی از موارد زیر را انتخاب و به کار ببرید.

#### ۱۰-۳-۲ شیب وتر

$$E_t = \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \quad (12)$$

که:

$E_t$  مدول کششی است، که بر حسب مگا پاسکال بیان می‌شود؛

$\sigma_1$  تنش است که بر حسب مگا پاسکال بیان می‌شود، و در مقدار کرنش  $(0.105\%)$   $\varepsilon_1 = 0.0005$  اندازه‌گیری می‌شود.

$\sigma_2$  تنش است که بر حسب مگا پاسکال بیان می‌شود، و در مقدار کرنش  $(0.25\%)$   $\varepsilon_1 = 0.0025$  اندازه‌گیری می‌شود.

#### ۱۰-۳-۳ شیب رگرسیون<sup>۱</sup>

با کمک تجهیزات کامپیوتری، با استفاده از دو نقطه تنش/کرنش مشخص که می‌تواند با یک پروسه برگشت خطی بر روی قسمتی از منحنی بین این نقاط بیان شده جهت تعیین مدول کششی  $E_t$  استفاده شود.

$$E = \frac{d\sigma}{d\varepsilon} \quad (13)$$

که:

$\frac{d\sigma}{d\varepsilon}$  کوچکترین مربعات رگرسیون خطی منطبق بر بخشی از منحنی تنش/کرنش در محدوده  $0.0005 \leq \varepsilon \leq 0.0025$  که بر حسب مگا پاسکال بیان می‌شود.

#### ۱۰-۴ نسبت پوواسون

ضخامت و پهنای نمونه را به صورت تابعی از طول از مقطع سنجه قبل از شکست برای بخشی از منحنی تنش/کرنش اندازه‌گیری کنید، به استثنای مواردی که ممکن است به وسیله تغییرات سرعت آزمون تحت تاثیر قرار گرفته باشند.

شیب  $\frac{\Delta n}{\Delta L_0}$  را از تغییرات عرض (ضخامت) در مقابل منحنی تغییر طول اولیه تعیین کنید. این شیب باید با استفاده از تحلیل کوچکترین مربعات خطی رگرسیون بین دو محدوده محاسبه شود، ترجیحاً بعد از ناحیه مدول و تغییر سرعت بعدی، در صورتی که قابل استفاده باشد. در این صورت در بخش خطی این منحنی قرار می‌گیرد.

نسبت پوواسون از معادله زیر محاسبه می‌شود:

$$\mu = -\frac{\frac{\Delta \varepsilon_n}{\Delta \varepsilon_1}}{\frac{L_0}{n_0} \frac{\Delta n}{L_0}} \quad (14)$$

---

1 - Regression slope

که:

$\mu$  نسبت پوواسون است، که بدون بعد بیان می‌شود؛

$\Delta \varepsilon_n$  کاهش کرنش در جهت عرضی، هنگامی که کرنش طولی به وسیله  $\Delta \varepsilon_1$  افزایش می‌یابد، که بدون بعد یا بر حسب درصد افزایش، بیان می‌شود؛

$\Delta \varepsilon_1$  کرنش افزایش یافته در جهت طولی است که بدون بعد یا بر حسب درصد بیان می‌شود؛

$n_0$  و  $L_0$  طول اولیه به ترتیب در جهت‌های طولی و عرضی است که بر حسب میلی‌متر بیان می‌شود؛

$\Delta n$  کاهش طول اولیه آزمون در جهت عرضی (عرض)  $n=b$  یا (ضخامت)  $n=h$  است که بر حسب میلی‌متر بیان می‌شود؛

$\Delta L_0$  افزایش طول اولیه متناظر در جهت طولی است که بر حسب میلی‌متر بیان می‌شود.

نسبت پوواسون بر طبق محورهای مربوطه به عنوان  $\mu_b$  (جهت عرضی) یا  $\mu_n$  (جهت ضخامت) بیان می‌شود. توصیه می‌شود نسبت پوواسون در کرنش‌های بالاتر و در محدوده کرنش  $\varepsilon_y < \varepsilon \leq 0.3\%$  تعیین شود، (به پیوست ب مراجعه کنید). درستی ارزیابی این ناحیه می‌تواند با نمودار کامپیوتری بر حسب  $\Delta n$  تعیین شود.  $\Delta L_0$  (تغییر ابعاد در جهت عرضی بر حسب ازدیاد طول در جهت طولی) نسبت پوواسون از شیب ناحیه خطی این نمودار تعیین می‌شود.

یادآوری - پلاستیک‌ها مواد ویسکوالاستیک هستند، همچنین نسبت پوواسون به محدوده تنش آزمون بستگی دارد. بنابراین منحنی عرض (ضخامت) بر حسب طول می‌تواند خط مستقیم نباشد.

#### ۱۰-۵ پارامترهای آماری

میانگین حسابی نتایج آزمون را حساب کنید و در صورت لزوم انحراف معیار و ۹۵٪ اطمینان میانگین فواصل مقادیر بر طبق روش داده‌شده در استاندارد ملی شماره ۱۳۴۰ می‌باشد.

#### ۱۰-۶ ارقام معنی دار

تنش و مدول کششی را تا سه رقم معنی دار محاسبه کنید. کرنش‌ها و نسبت پوواسون را تا دو رقم معنی دار محاسبه کنید.

### ۱۱ دقت

بسته به ماده‌ای که مورد آزمون واقع می‌شود به قسمت مرتبط در این استاندارد ملی مراجعه نمایید.

### ۱۲ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید حاوی اطلاعات مندرج در بندهای ۱-۱۲ تا ۱۲-۱۷ باشد؛

۱-۱۲ قسمت مربوطه در این استاندارد ملی؛

۱۲-۲ تمامی اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص مواد مورد آزمون، مشتمل بر نوع، منبع، شماره کد و تاریخچه تولیدکننده در جایی که مشخص باشند؛

۱۲-۳ توضیح ماهیت و فرم مواد بر حسب اینکه چگونه تولید شده است، محصول نیمه ساخته، پنل آزمون یا آزمون باید شامل ابعاد اصلی، شکل، روش تولید، توالی لایه‌ها و هرگونه پیش عملیات باشد؛

۱۲-۴ نوع آزمون، پهنا و ضخامت بخش موازی، مشتمل بر مقادیر میانگین، کمینه و بیشینه باشد؛

- ۵-۱۲ روش آماده سازی آزمونه و هرگونه جزئیات دیگری که در روش تولید به کار می‌رود؛
- ۶-۱۲ در صورتی که مواد به صورت محصول تکمیل شده یا نیمه ساخته باشد، جهت گیری آزمونه در ارتباط با محصول تکمیل شده یا نیمه ساخته از جایی است که برش داده شده است؛
- ۷-۱۲ تعداد آزمونه آزمون شده؛
- ۸-۱۲ شرایط محیطی استاندارد و آزمون، به علاوه هر رفتار و شرایط ویژه که به توافق طرفین ذینفع رسیده است، در صورت لزوم به وسیله استاندارد مربوطه برای ماده یا محصول مربوطه؛
- ۹-۱۲ نوع دستگاه آزمون و طول سنج (به استاندارد ملی شماره ۸۷۶۸-۱ و ISO 9513 بند ۵-۱-۵ مراجعه نمایید)؛
- ۱۰-۱۲ جهت ازدیاد طول، نشانگر کرنش، و طول اولیه  $L_0$ ؛
- ۱۱-۱۲ نوع گیره‌های دستگاه، و فاصله گیره‌ها  $L$ ؛
- ۱۲-۱۲ سرعت آزمون
- ۱۳-۱۲ نتایج آزمون انحصاری از ویژگی‌های مشخص شده در بند ۳؛
- ۱۴-۱۲ مقادیر میانگین از ویژگی‌های اندازه گیری شده، که به عنوان مقادیر انحصاری برای آزمون مواد آزمون شده بیان شده است؛
- ۱۵-۱۲ انحراف معیار، و/یا ضریب تغییر پذیری و/یا میانگین محدوده اطمینان در صورت لزوم؛
- ۱۶-۱۲ بیانیه‌ای مبنی بر این که آزمونه‌ای برگشت داده شده و جایگزین شده است و اگر چنین است دلایل آن و دلایل عدم پذیرش آزمونه؛
- ۱۷-۱۲ تاریخ انجام آزمون.

## پیوست الف

### (اطلاعاتی)

#### تعیین کرنش در تسلیم

تاریخچه، کرنش در تسلیم، به وسیله کشیدن خط مماس افقی به منحنی پیوسته تنش/کرنش ثبت شده تعیین می شود. با ورود دستگاه های کنترل کامپیوتری برای ارزیابی منحنی تنش/کرنش بر طبق ویژگی های الکترونیکی ثبت شده، اجباراً از مجموعه نقاط داده های گسسته انتخاب شده، استفاده می شود. در حین آزمون همیشه اغتشاش در سیگنال ها<sup>۱</sup> (الکترونیکی و همچنین مکانیکی)، برخی پراکندگی ها را در مجموعه داده ها به وجود می آورند و اینها باید در هنگام صدور گزارش ویژگی ها مدنظر قرار گرفته شده باشند.

برای تعیین نقطه تسلیم موارد زیر مهم هستند.

- مواد پلاستیکی محدوده وسیعی از رفتارهای متفاوت تنش/کرنش را نشان می دهند. ناحیه تنش تسلیم ممکن است به صورت قله باریک (مانند ASA) و یا پهن و مسطح (مانند POM، PA6 آب دار) باشند.

- تنش در تسلیم در بالاترین نقطه ی ناحیه تسلیم شناسایی شده تعیین می شود (شرایط لازم).

- به هر حال نقطه انتخاب شده باید به لحاظ فیزیکی معنی دار باشد: اغتشاش در سیگنال ها ممکن است سبب انتخاب نقاط نامناسب گردد.

- نقطه ای معنی دار است که تصمیمات موقع طراحی را مخدوش نکند. برای مثال در ماده ای که نقطه تسلیم طولانی دارد حد طراحی مفید باید نزدیک به نقطه شروع در نظر گرفته شود، نه نزدیک به مرکز آن.

این چنین نقاطی که از روش های متفاوتی به دست می آیند، حاصل اطلاعات الکترونیکی می باشند.

- روش مقایسه نقطه به نقطه برای بدست آوردن بیشینه مقدار. این یک روش ساده است، اما ضروری است کنترل های اضافی جهت جلوگیری از انتخاب سهوی مقادیر بیشینه مربوط به اغتشاش در سیگنال صورت پذیرد. به عنوان مثال، ممکن است شامل یک بازه ارزیابی موثر باشد که عرض آن وابسته به سیستم خواهد بود. این طور به نظر می رسد که این سیستم، ترکیبی از اثر مجموعه رفتار مواد و تنظیمات تجربی است.

- روش شیب: در این روش محاسبات بیشتری مورد نیاز است، اما با استفاده از رایانه (پروسس کنترلرهای)<sup>۲</sup> رایج امکان پذیر است. در این روش شیب رگرسیون منحنی تنش/کرنش محاسبه می شود که این امر با استفاده از فاصله ارزیابی مختلف انجام می گردد. این روش باعث صاف کردن منحنی و کاهش اثر نویز می گردد. همچنین باید یک ناحیه روی منحنی تعریف شود که شیب آن، نشان دهنده یک نقطه تسلیم باشد، برای مثال:

- نقطه وسط فاصله ای که در آن ناحیه، شیب برای اولین بار منفی می شود.

- نقطه وسط فاصله ای که در آن ناحیه، شیب برای اولین بار مثبت می شود. ویرایش قبلی این قسمت از استاندارد معیار زیر را پیشنهاد کرد.

نقطه مرکزی یک ناحیه که در آن شیب مساوی یا کوچکتر از تنش در این نقطه است:

1- Noise

2 - PCs

$$\varepsilon_y = \varepsilon \left[ \frac{d_\sigma}{d_\varepsilon} \leq \sigma \right] \quad (\text{الف } ۱)$$

-مزیت این روش این است که فقط کرنش تسلیم‌های نزدیک به اولین تغییر اساسی در منحنی تنش/کرنش را مشخص می‌کند. اگرچه مقادیر کرنش تسلیم در این روش کوچکتر خواهد بود. از این روش برای قله‌های تسلیم پهن کمتر استفاده می‌شود.

-همچنین برای روش شیب، عرض صحیح برای ارزیابی فاصله یک متغیر وابسته به سیستم است و مشخص کردن آن برای کاربر الزامی است.

این مثال‌ها نشان می‌دهند که چند روش برای تعیین تنش در نقطه تسلیم وجود دارد و اساساً انتخاب یکی از آنها به دلیل قابل مقایسه بودن نتایج آزمون امکان‌پذیر است. اما با توجه به وجود دستگاه‌ها و نرم‌افزارهای متفاوت می‌تواند یک تلاش باشد.

یک راه می‌تواند، سیستم ارزیابی باشد. این سیستم ارزیابی حاوی مجموعه اطلاعات مرجع (در منحنی‌های تنش/کرنش) است که با خواص محاسبه شده (پس از چند بار آزمون) انطباق دارند. این مجموعه اطلاعات می‌تواند به عنوان داده‌های ورودی به نرم‌افزار داده شوند و کنترل گردد که چه پارامترهایی در نرم‌افزار مقدار صحیح را ایجاد می‌کند. این سیستم تکرارپذیری نتایج آزمون را تضمین می‌کند.

یک سیستم مشابه برای آزمون کشش فلزات وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:  
<http://www.npl.co.uk/server.pho?show=ConWebDoc.2886>.

برای تخمین پهنای فواصل کرنش معادلات زیر به کار می‌روند:

$$n = f \Delta t = f \frac{\Delta \varepsilon}{\dot{\varepsilon}}$$

$$\Delta \varepsilon = \dot{\varepsilon} \frac{n}{f} = \frac{v}{60L} \frac{n60Lr}{vL_0} = \frac{nr}{L_0} \quad (\text{الف } ۲)$$

که:

$n$  تعداد نقاط داده شده؛

$f$  اطلاعات مربوط به سرعت دستگاه می‌باشد، معادله (۱) را بر حسب  $s^{-1}$  ببیند؛

$\Delta \varepsilon$  فاصله کرنش؛

$\dot{\varepsilon}$  سرعت کرنش بر حسب  $s^{-1}$ ؛


$v$  سرعت در قسمت بالای دستگاه بر حسب میلی‌متر بر دقیقه؛

$L$  فاصله گیره‌ها بر حسب میلی‌متر؛

$L_0$  طول اولیه بر حسب میلی‌متر؛

$r$  تکرارپذیری بر حسب میلی‌متر؛

فاصله کرنش برطبق معادله (الف ۲) در شکل (الف ۱) به عنوان تابعی از تعداد نقاط داده با عنوان عوامل تفکیک‌پذیری  $r$  می‌باشد.

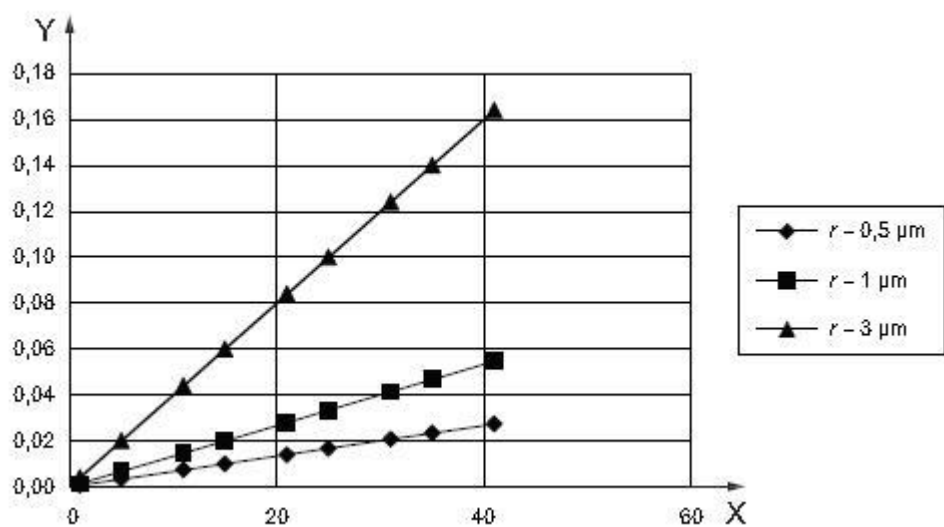

راهنما:

X تعداد داده‌ها

Y فاصله کرنش، %

شکل الف ۱- فاصله کرنش برطبق معادله (الف ۲)

## پیوست ب (اطلاعاتی)

### درستی طول سنج برای تعیین نسبت پوواسون

توصیه می‌شود که هنگام تعیین مدول، از کرنشی که برای تعیین نسبت پوواسون استفاده شده، استفاده نکنید. در ناحیه مدول، افزایش طول اولیه با درستی ۱٪ تعیین می‌شود. مثلاً برای یک آزمون چند منظوره، هنگامی که طول اولیه ۷۵ میلی‌متر مورد استفاده است، طول سنج باید قابلیت اندازه‌گیری افزایش طول تا مقدار ۱/۵ میکرومتر را داشته باشد (به بند ۵-۱-۵ و شکل ۲ مراجعه نمایید). با فرض نسبت پوواسون ۰/۴ و طول اولیه ۷۵ میلی‌متر که به نوعی برای بیشتر ترموپلاستیک‌ها مناسب است، افزایش طول تا ۱۵۰ میکرومتر و کاهش عرض تا ۸ میکرومتر می‌باشد. به منظور حصول درستی نسبی ۱٪ در جهت طولی میسر، قابلیت اندازه‌گیری سیستم برای تعیین تغییر شکل در جهت عرضی نیز باید با دقت ۰/۱ میکرومتر امکان‌پذیر باشد که شرایط دشواری است. با فرض این که نسبت پوواسون در محدوده  $0.1/5 < \epsilon < 0.3/5$  باشد کاهش عرضی ۵۰ میکرومتر خواهد بود، تفکیک پذیری ۰/۵ میکرومتر با درستی ۱٪ در انقباض عرضی لازم است.

## پیوست پ

### (الزامی)

#### الزامات کالیبراسیون برای تعیین مدول کششی

##### پ-۱ کلیات

الزامات کلی برای تایید طول سنج در بند ۵-۱-۵ تشریح شده است. در صورتی که تجهیزات در نظر گرفته شده جهت اندازه گیری مدول کششی  $E_t$ ، از قبل مشخص شده باشد، طول سنج باید دقیق تر و بیشتر الزامات درستی را برآورده سازد. این پیوست ویژگی های روش های به کار رفته و اجرا برای کالیبراسیون تجهیزات مورد نیاز جهت صحه گذاری طول سنج را مشخص می کند این الزامات اضافی برای صحه گذاری را ببینید.

**یادآوری-** تمامی پاراگراف هایی که به طور ویژه به استاندارد ISO 9513 ارجاع داده شده اند با بازنگری استاندارد تغییر خواهند کرد.

##### پ-۲ مراحل کالیبراسیون

##### پ-۲-۱ کلیات

در صورتی که تاییدیه با استاندارد ISO9513 انجام شود، انتظار می رود صحه گذاری بیشتری جایگزین تاییدیه های انجام شده در همان لحظه صورت پذیرد. در هر صورت صحه گذاری می تواند به طور مستقل انجام شود. مگر در مواردی غیر از این حالت که شرایط کالیبراسیون باید طبق همان مواردی باشد که در استاندارد ISO9513 شرح داده شده است.

روش توضیح داده شده در بند ۵-۵-۱ از استاندارد ISO9513 را برای آماده سازی سیستم جهت صحه گذاری انجام دهید.

به دنبال روش توضیح داده شده در بند ۵-۵-۲ از استاندارد ISO9513 دو اندازه گیری اضافی در جهت حرکت افزایشی مطابق با  $0.5\%$  و  $25\%$  از طول اولیه مورد نیاز انجام دهید (به جدول B.1 از استاندارد ISO9513 مراجعه نمایید). میانگین مقدار تفاوت میان دو عدد خوانده شده از دو اندازه گیری باید با تفاوت جابجایی های به کار رفته مقایسه شود. به منظور برآوردن الزامات این بخش از استاندارد ملی به دو مورد باید توجه نمود:

الف- برای نمونه های با طول اولیه ۵۰ میلی متر یا بزرگتر بایستی خطاهای مربوط به جابجایی بکار رفته و جابجایی مشاهده شده باید کوچکتر یا مساوی  $1\% \pm$  جابجایی، باشد.

ب- برای نمونه های با طول اولیه کمتر از ۵۰ میلی متر یا کوچکتر یا مساوی، باید  $1 \pm$  میکرومتر باشد.

جدول پ-۱- الزامات درستی طول سنج

| طول اولیه<br>mm | جابجایی اولیه<br>$\mu m$ | جابجایی ثانویه<br>$\mu m$ | تغییر در جابجایی<br>$\mu m$ | الزامات درستی (به بند ۵-۱-۵ مراجعه<br>نمایید).<br>$\pm \mu m$ |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۷۵              | ۳۷/۵                     | ۱۸۷/۵                     | ۱۵۰                         | ۱/۵                                                           |
| ۵۰              | ۲۵                       | ۱۲۵                       | ۱۰۰                         | ۱                                                             |
| ۲۵              | ۱۲/۵                     | ۶۲/۵                      | ۵۰                          | ۱                                                             |
| ۲۰              | ۱۰                       | ۵۰                        | ۴۰                          | ۱                                                             |

**یادآوری-** محدوده‌های خطای طول سنج در تغییر جابجایی اولیه و ثانویه خوانده شده به کار می‌رود.  
به دلیل مشکلات طول سنج در برآوردن الزامات اجرا شده، طول اولیه زیر ۵۰ میلی‌متر توصیه می‌شود که اندازه‌گیری مدول بر روی آزمون‌های با طول اولیه ۵۰ میلی‌متر و بیشتر انجام می‌شود.

#### **پ-۲-۲ الزامات درستی تجهیزات کالیبراسیون**

تجهیزات کالیبراسیون باید با الزامات مندرج در جدول ۲ استاندارد ISO9513 برای کلاس ۰٫۲ مطابقت داشته باشد.

#### **پ-۲-۳ گزارش کالیبراسیون**

گزارش کالیبراسیون باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

پ-۲-۳-۱ شماره این استاندارد ملی و پیوست مربوطه؛

پ-۲-۳-۲ نام و آدرس سازنده طول سنج؛

پ-۲-۳-۳ تمامی اطلاعات دیگری که در گزارش استاندارد ISO9513 الزام شده است؛

پ-۲-۳-۴ نتایج حاصل از کالیبراسیون.

## کتابنامه

- [۱] استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۰۹۱ : سال ۱۳۹۱، پلاستیک‌ها - قالب‌ریزی تزریقی نمونه‌های مورد آزمون مواد گرمانرم - قسمت ۱: اصول کلی و قالب‌ریزی نمونه‌های مورد آزمون چند منظوره و شمش‌ی
- [۲] استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۳۰ : سال ۱۳۹۰، پلاستیک‌های اسفنجی سخت - تعیین خواص کششی
- [3] ASTM D638, Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics